



REMONDIJÄRGNE
KONTROLL nr. N003/25

CARVOL

SÕIDUKI ANDMED

Mark ja mudel:	BMW 320D
VIN:	WBAxxxxxxxxxxxxxxxxxx (peidetud)
Registreerimismärk:	xxx xxx (peidetud)
Esmane registreerimine:	01.08.2017
Kere nimetus ja värvus:	Valge, universal
Läbisõit:	296 235 km

KONTROLLI ANDMED

Kontrolli tellija:	(peidetud)
Kontrolli kuupäev:	05.09.2025 (puudus avastatud 01.2025)
Kontrolli teostamise asukoht:	(peidetud)

AVARIAKAHJU

Kahjujuhtumi aeg:	04.2024
Tööde teostaja:	(peidetud)
Tööde teostamise aeg:	05.2024

Lühikirjeldus:

Antud sõiduki remondijärgne kontroll, mis hõlmas esimese kaitseraua remonttöid, toimus 01.2025. Antud kontrolli käigus avastasime puuduse, mis hõlmas 2024 aastal teostatud remonti.

Sõidukil sai kahjustada parem esimene tuli 2024 aastal linnuga kokkupuutel, mille tagajärjel tekkis tuleklaasi auk.

Remondijärgse kontrolli akt on tehtud kliendi palvel tagant järele vaidluse aitamiseks remondiettevõttega.

AVARIIKAHJU PILDID

- pildid puuduvad -

REMONDIKALKULATSIOON

Teostatavad tööd: Esitule vahetus.

Vahetatavad
varuosad: Esituli

Kirjeldus	Kood	Kogus	Ühik	Ü
Esituli	7419628	1	tk	
Remonttööd	-	1.5	h	

REMONDIJÄRGNE KONTROLL



Parem esituli (kood 7419628-04)



Vasak esituli (kood 7492615-01)



Kontrolli käigus selgus, et sõiduki esitulede sisu on omavahel erineval. Paremas esitules on märgatav kroomist disainliist tule allservas, kuid vasakul tulel see puudub.

Parem esituli on tootmiskuupäevaga 28.11.2018, mis on hilisem kui sõiduki esmane registreerimine. Vasak esituli on tootmiskuupäevaga 06.07.2017, mis on varasem kui sõiduki esmaregistreerimine. Vasak esituli on tõenäoliselt antud sõiduki originaaltuli.

Sõidukil on tehasest musta sisuga (nagu vasakpoolne) esituli, mis tuli kaasa antud BMW lisavarustusega *S760 High gloss shadow line (mustad liistud)* ja *S715 M Aerodynamics package (M aerodünaamiline välimus)*. Antud esituld kutsutakse tehasekataloogis *Blackline* seeriaks.

Parempoolse (vahetatud) tule varuosakood 7419628-04 (63 11 7 419 628). Vasaku (originaali) tule varuosakood 7492615-01 (63 11 7 492 615).

Õige parempoolse tule varuosakood, mida oleks pidanud paigaldama: 7492616-01 (63 11 7 492 616).

Nii vasaku kui ka parema esitule klaasid on tuhmunud seisukorras ja vajavad taastamist.

KOKKUVÕTE

Remondijärgse kontrolli objektiks oli sõiduk BMW 320D registreerimismärgiga xxx xxx (peidetud). Kahjustused paiknesid esimese kaitseraua allosas. Remondijärgne kontroll leidis aset 05.09.2025 asukohas xxx (peidetud).

Kontrolli käigus teostati visuaalne kontroll sõiduki esituledele.

Avastatud puudused:

1. Vahetatud varuosa ei ühti vastaspoole tulega ning on paigaldatud vale koodiga varuosa.

Carvol OÜ hinnangul ei ole remonditööd teostatud nõuetekohaselt ning on paigaldatud mittesobiv esituli.

CARVOL¹
KONTROLLITUD

REMONDIJÄRGNE KONTROLL nr. N001/25

KONTROLLI TEOSTAJA: xxxx xxxxx (peidetud)

/ allkirjastatud digitaalselt /

03.09.2025

CARVOL OÜ