



REMONDIJÄRGNE KONTROLL nr. N002/25

CARVOL

SÕIDUKI ANDMED

Mark ja mudel:	BMW 320D
VIN:	WBAxxxxxxxxxxxxxxxxxx (peidetud)
Registreerimismärk:	xxx xxx (peidetud)
Esmane registreerimine:	01.08.2017
Kere nimetus ja värvus:	Valge, universal
Läbisõit:	289 587 km

KONTROLLI ANDMED

Kontrolli tellija:	(peidetud)
Kontrolli kuupäev:	31.01.2025
Kontrolli teostamise asukoht:	(peidetud)

AVARIIKAHJU

Kahjujuhtumi aeg:	12.2024
Tööde teostaja:	(peidetud)
Tööde teostamise aeg:	01.2025

Lühikirjeldus:

Kliendi ütluse alustel oli juhtumi tagajärjel kahjustada saanud sõiduki esimese kaitseraua alaosa ja kaitseraua küljes olev stangelisa. Kahjujuhtum leidis aset teel asuva suure jäätüki tõttu. Esikaitseraua al esinesid kriimustused alaosa keskel ning stangelisa oli katki, keskelt suurenisti puudulik. Esikaitseraua alumisel osal leidis värvi mikromõrasi.

AVARIIKAHJU PILDID

- pildid puuduvad -

REMONDIKALKULATSIOON

Teostatavad tööd: Terve auto pesemine, veakoodide kustutus, esimese kaitseraua demonteerimine ja monteerimine, stangelisa/splitteri eemaldus.

Vahetatavad varuosad: Stangelisa/splitter.

Värvitööd: Esimesele kaitserauale teostatakse plastitööd ja värvimine.

<u>Keretöö - vahetus, M/P</u>	<u>Toiming</u>
TERVE AUTO PESEMIN	
KUSTUTA VEAKOODID (OEM) ¹	
Kaitseraud ees	M/P
M/P värvimiseks	
Tööaeg kokku	
KAITSERAUD EES, splitteri eemaldus ²	Käsitsi aeg
Seadistusaeg	
Kokku Keretöö - vahetus, M/P	

<u>Varuosad / materjal</u>
F31 M-Performance stangelisa
Kokku

<u>Pindala</u>	<u>dm²</u>	<u>Allmärkused</u>	<u>Välispinna värv</u>
V	Plastitöö, Eemaldatud	135,4	Kaitseraud esim.
		135,4	Kokku Välispinna värv
			Muu
			Seadistusaeg
			Kokku Muu
			Kokku Värvitöö
			Plastiremont
			KATE KAITSERAUD ESIM. KRUNTVÄRV M
			SPORT-PAKEND PARKEERIMISRADAR
			Kokku Plastiremont

REMONDIJÄRGNE KONTROLL

Värvikihi paksuse kontrolli ei teostatud, kuna esimene kaitseraud on valmistatud plastist ning plastikul ei ole võimalik värvikihi paksust mõõta.

Ülevaatus käigus tuvastati erinevad **kvaliteediprobleemid** ning **remondipakkumise vs tehtud tööde erinevus**.


Värvipinna kvaliteet

Esikaitseraual on esinenud juhtumieelselt rohkelt kivitäkkeid. Esikaitseraual on tehtud ebakvaliteetne ja märgatav kohtparandus. Kaitseraualtosa on meie hinnangul pahteldatud ning sellest on tekkinud väikesed pahtliaugud. Samal alal on nähtaval erinevad süvendid ja kriimud, mida ei ole remonditud, vaid üle värvitud.








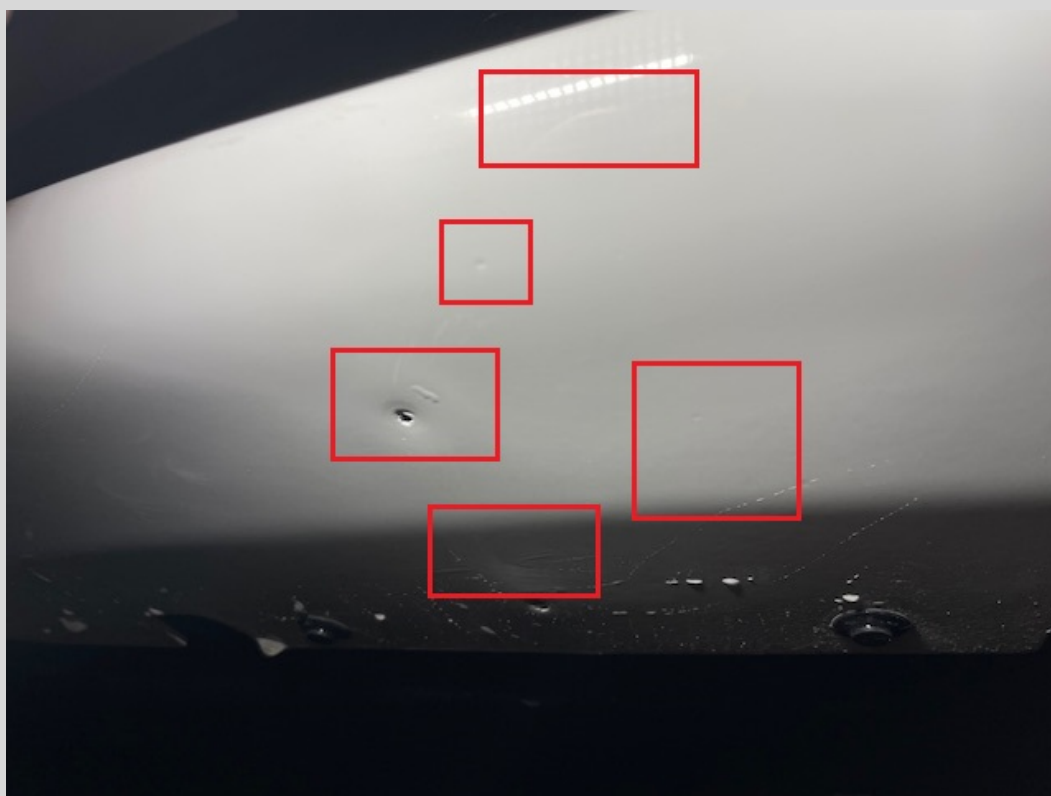

Muud avastatud probleemid

Kaitseraua alumine võre kahjustunud, mida ei ole hinnapakkumisele lisatud ega vahetatud. Carvol hinnangul võib iluvõre kahjustus seotud aset leidnud kahjujuhtumiga.

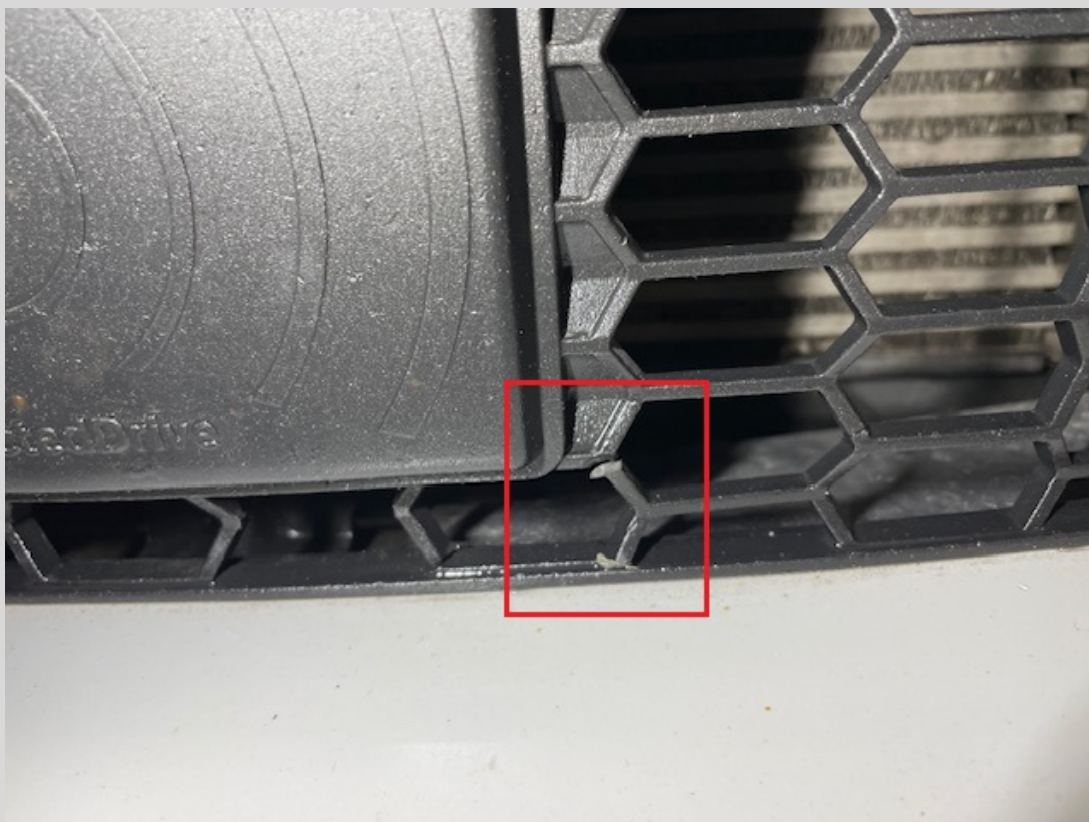

Erinevused hinnakalkulatsiooniga

Hinnapakkumises kajastatud terve kaitseraua värvimine ei ole reaalselt toimunud. Kaitserauda on värvitud kohtparanduse meetodil st värviti vaid kaitseraua alaosa. Hinnapakkumises peab olema märgitud kaitseraua värvimine kohtparanduse meetodil, mis tagab korrektsed tööajad ja materjalikulu.

Hinnapakkumises kajastatud plastiremonti sellises mahus ei ole teostatud või seda on teostatud ebakvaliteetselt.

KOKKUVÕTE

Remondijärgse kontrolli objektiks oli sõiduk BMW 320D registreerimismärgiga xxx xxx (peidetud). Kahjustused paiknesid esimese kaitseraua allosas. Remondijärgne kontroll leidis aset 31.01.2025 asukohas xxx (peidetud).

Kontrolli käigus teostati värvitud detailide visuaalne hindamine ning kontrolliti remondikalkulatsioonis märgitud varuosade vahetust.

Avastatud puudused:

1. Kaitseraua kohtparandus on teostatud ebakvaliteetselt – parandatud ala on kergesti märgatav, värvitoon ei ühti ülejäänud pinnaga ning hajutused on teostatud ebaühtlaselt.
2. Hinnapakkumises märgitud terve kaitseraua värvimine, kuid reaalselt on värvitud vaid ca 25% kaitserauast.
3. Kaitseraua alumine võre on kahjustatud, kuid seda ei ole hinnapakkumises kajastatud.

Carvol OÜ hinnangul ei ole remonditööd teostatud nõuetekohaselt ega vastavuses kehtivate värvimise kvaliteedinormidega. Kuigi kaitseraual esines eelnevalt kivitäkkeid, ei saa ebakvaliteetset kohtparandust pidada aktsepteeritavaks.

CARVOL¹
KONTROLLITUD

REMONDIJÄRGNE KONTROLL nr. N001/25

KONTROLLI TEOSTAJA: xxxx xxxxx (peidetud)

/ allkirjastatud digitaalselt /

03.09.2025

CARVOL OÜ